表 5-1　生物調査①結果（その１）保護層上面における生物捕獲個体数〈本編 33p 関連〉

期　間	調査回数（回）	捕獲数（点）																									
		ヤスデ類		クモ類		貝類		コウチュウ目		ゲジ類		チョウ目		ムカデ類		ハエ目		コオロギ類		ハサミムシ類		ハチ目		カメムシ類		その他		合計	
2022 年 6 月	18	473	(26.3)	6	(0.3)	0	(0)	2	(0.1)	3	(0.2)	15	(0.8)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	2	(0.1)	0	(0)	0	(0)	1	(0.1)	503	(27.9)
2022 年 7 月	12	324	(27.0)	4	(0.3)	0	(0)	0	(0)	2	(0.2)	3	(0.3)	2	(0.2)	0	(0)	1	(0.1)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	1	(0.1)	337	(28.1)
2022 年 8 月	19	229	(12.1)	6	(0.3)	0	(0)	1	(0.1)	12	(0.6)	17	(0.9)	1	(0.1)	1	(0.1)	2	(0.1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.1)	267	(14.1)
2022 年 9 月	16	123	(7.7)	5	(0.3)	0	(0)	2	(0.1)	12	(0.8)	17	(1.1)	0	(0)	2	(0.1)	1	(0.1)	2	(0.1)	0	(0)	0	(0)	5	(0.3)	162	(10.1)
2022 年 10 月	16	31	(1.9)	4	(0.3)	0	(0)	0	(0)	9	(0.6)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.1)	0	(0)	1	(0.1)	0	(0)	3	(0.2)	50	(3.1)
2022 年 11 月	18	92	(5.1)	4	(0.2)	0	(0)	0	(0)	9	(0.5)	2	(0.1)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5	(0.3)	110	(6.1)
2022 年 12 月	14	42	(3.0)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	4	(0.3)	0	(0)	0	(0)	2	(0.1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0.1)	50	(3.6)
2023 年 1 月	13	20	(1.5)	2	(0.2)	0	(0)	0	(0)	2	(0.2)	0	(0)	0	(0)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	25	(1.9)
2023 年 2 月	12	12	(1.0)	3	(0.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0.1)	2	(0.2)	20	(1.7)
2023 年 3 月	14	27	(1.9)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	3	(0.2)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	3	(0.2)	34	(2.4)
2023 年 4 月	13	638	(49.1)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	1	(0.1)	0	(0)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0.1)	2	(0.2)	644	(49.5)
2023 年 5 月	14	1840	(131.4)	5	(0.4)	0	(0)	6	(0.4)	0	(0)	0	(0)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.1)	1,854	(132.4)
2023 年 6 月	12	1211	(100.9)	5	(0.4)	0	(0)	22	(1.8)	0	(0)	0	(0)	5	(0.4)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0.1)	0	(0)	3	(0.3)	1,247	(103.9)
2023 年 7 月	15	542	(36.1)	11	(0.7)	0	(0)	15	(1.0)	0	(0)	1	(0.1)	5	(0.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(0.3)	578	(38.5)
2023 年 8 月	13	163	(12.5)	12	(0.9)	0	(0)	4	(0.3)	4	(0.3)	0	(0)	5	(0.4)	0	(0)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	7	(0.5)	196	(15.1)
2023 年 9 月	15	78	(5.2)	10	(0.7)	0	(0)	3	(0.2)	7	(0.5)	0	(0)	3	(0.2)	0	(0)	4	(0.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0.1)	106	(7.1)
2023 年 10 月	12	42	(3.5)	13	(1.1)	0	(0)	4	(0.3)	3	(0.3)	0	(0)	3	(0.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	3	(0.3)	68	(5.7)
2023 年 11 月	14	35	(2.5)	8	(0.6)	0	(0)	2	(0.1)	3	(0.2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	48	(3.4)
2023 年 12 月	11	12	(1.1)	5	(0.5)	0	(0)	0	(0)	1	(0.1)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.2)	21	(1.9)
2024 年 1 月	5	11	(2.2)	3	(0.6)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	14	(2.8)
2024 年 2 月	4	7	(1.8)	0	0.0	0	(0)	1	(0.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	8	(2.0)
2024 年 3 月	4	1	(0.3)	0	0.0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0.3)
2024 年 4 月	4	4	(1.0)	2	(0.5)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.5)	8	(2.0)
2024 年 5 月	5	10	(2.0)	3	(0.6)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0.2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	14	(2.8)
2024 年 6 月	4	68	(17.0)	11	(2.8)	0	(0)	7	(1.8)	0	(0)	0	(0)	2	(0.5)	0	(0)	1	(0.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	89	(22.3)
2024 年 7 月	9	189	(21.0)	11	(1.2)	0	(0)	14	(1.6)	3	(0.3)	0	(0)	5	(0.6)	0	(0)	0	(0)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	2	(0.2)	225	(25.0)
2024 年 8 月	9	166	(18.4)	8	(0.9)	0	(0)	13	(1.4)	10	(1.1)	0	(0)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(0.4)	202	(22.4)
2024 年 9 月	9	58	(6.4)	7	(0.8)	0	(0)	6	(0.7)	9	(1.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.2)	82	(9.1)
2024 年 10 月	6	26	(4.3)	7	(1.2)	0	(0)	10	(1.7)	12	(2.0)	0	(0)	1	(0.2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0.2)	57	(9.5)
2024 年 11 月	4	15	(3.8)	6	(1.5)	0	(0)	10	(2.5)	9	(2.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0.3)	41	(10.3)
2024 年 12 月	4	8	(2.0)	1	(0.3)	0	(0)	0	(0)	3	(0.8)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.5)	14	(3.5)
2025 年 1 月	4	11	(2.8)	1	(0.3)	0	(0)	4	(1.0)	1	(0.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.5)	19	(4.8)
2025 年 2 月	4	1	(0.3)	0	0.0	0	(0)	0	(0)	2	(0.5)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	3	(0.8)
2025 年 3 月	4	10	(2.5)	1	(0.3)	0	(0)	1	(0.3)	1	(0.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0.3)	14	(3.5)
2025 年 4 月	5	6	(1.2)	1	(0.2)	0	(0)	4	(0.8)	1	(0.2)	0	(0)	1	(0.2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	12	(2.4)
2025 年 5 月	4	16	(4.0)	2	(0.5)	0	(0)	1	(0.3)	3	(0.8)	0	(0)	1	(0.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.5)	25	(6.3)
2025 年 6 月	4	60	(15.0)	14	(3.5)	16	(4.0)	2	(0.5)	2	(0.5)	0	(0)	1	(0.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0.3)	96	(24.0)
2025 年 7 月	4	83	(20.8)	14	(3.5)	0	(0)	1	(0.3)	2	(0.5)	0	(0)	3	(0.8)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	3	(0.8)	106	(26.5)
2025 年 8 月	4	101	(25.3)	0	0.0	37	(9.3)	0	(0)	5	(1.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0.3)	144	(36.0)
2025 年 9 月	5	58	(11.6)	0	0.0	63	(12.6)	0	(0)	3	(0.6)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(0.8)	128	(25.6)
2025 年 10 月	4	30	(7.5)	0	0.0	30	(7.5)	0	(0)	4	(1.0)	0	(0)	0	(0)	6	(1.5)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.5)	72	(18.0)
2025 年 11 月	4	40	(10.0)	8	(2.0)	7	(1.8)	0	(0)	1	(0.3)	0	(0)	0	(0)	1	(0.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.5)	59	(14.8)
2025 年 12 月	4	23	(5.8)	2	(0.5)	28	(7.0)	0	(0)	2	(0.5)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	55	(13.8)
合　計	388	6936	(17.9)	208	(0.5)	181	(0.5)	135	(0.3)	148	(0.4)	59	(0.2)	44	(0.1)	13	(0.0)	12	(0.0)	6	(0.0)	2	(0.0)	2	(0.0)	79	(0.2)	7,808	(20.1)
%		88.8		2.7		2.3		1.7		1.9		0.8		0.6		0.2		0.2		0.1		0.0		0.0		1.0		100	

※（）内は調査１回あたりの平均捕獲数を示す

表 5-2　生物調査①結果（その２）各生物の月別捕獲数及び捕獲割合〈本編 33p 関連〉

	捕獲数（点）及び捕獲割合																									
	ヤスデ類		クモ類		貝類		コウチュウ目		ゲジ類		チョウ目		ムカデ類		ハエ目		コオロギ類		ハサミムシ類		ハチ目		カメムシ類		その他		合計	
1月	42	0.6%	6	2.9%	0	0.0%	4	3.0%	3	2.0%	0	0.0%	0	0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	58	0.7%
2月	20	0.3%	3	1.4%	0	0.0%	1	0.7%	2	1.4%	2	3.4%	0	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	2	2.5%	31	0.4%
3月	38	0.5%	2	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	4	2.7%	1	1.7%	0	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.1%	49	0.6%
4月	648	9.3%	4	1.9%	0	0.0%	4	3.0%	2	1.4%	0	0.0%	2	5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	4	5.1%	664	8.5%
5月	1,866	26.9%	10	4.8%	0	0.0%	7	5.2%	3	2.0%	0	0.0%	3	7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.1%	1,893	24.2%
6月	1,812	26.1%	36	17.3%	16	8.8%	33	24.4%	5	3.4%	15	25.4%	9	20%	0	0.0%	1	8.3%	2	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	5	6.3%	1,935	24.8%
7月	1,138	16.4%	40	19.2%	0	0.0%	30	22.2%	7	4.7%	4	6.8%	15	34%	0	0.0%	1	8.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	10	12.7%	1,246	16.0%
8月	659	9.5%	26	12.5%	37	20.4%	18	13.3%	31	20.9%	17	28.8%	7	16%	1	7.7%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	17.7%	809	10.4%
9月	317	4.6%	22	10.6%	63	34.8%	11	8.1%	31	20.9%	17	28.8%	3	7%	2	15.4%	5	41.7%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	12	15.2%	478	6.1%
10月	129	1.9%	24	11.5%	30	16.6%	14	10.4%	28	18.9%	0	0.0%	4	9%	6	46.2%	2	16.7%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	9	11.4%	247	3.2%
11月	182	2.6%	26	12.5%	7	3.9%	12	8.9%	22	14.9%	2	3.4%	1	2%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	10.1%	258	3.3%
12月	85	1.2%	9	4.3%	28	15.5%	0	0.0%	10	6.8%	1	1.7%	0	0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.3%	140	1.8%
合計	6,936	100.0%	208	100.0%	181	100.0%	135	100.0%	148	100.0%	59	100.0%	44	100%	13	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	79	100.0%	7,808	100.0%

表6　生物調査②結果（各エリアに設置した粘着トラップの生物捕獲数）〈本編 34p 関連〉








エリア名	調査時期	トラップ数（個）	捕獲（点）																															
			トビムシ		コナチャタテ類		チョウバエ		タマバエ		チリダニ類		タカラダニ		キノコバエ類		ゲジ・ヤスデ		ユスリカ		ゴミムシ・オサムシ		ショウジョウバエ		クモ		ノミバエ		フンコバエ		その他		合計	
遺構展示室 保護層上面	2023年10月	9	683	(75.9)	56	(6.2)	12	(1.3)	0	(0.0)	25	(2.8)	21	(2.3)	0	(0.0)	7	(0.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	13	(1.4)	818	(90.9)
	2024年10月	9	199	(22.1)	32	(3.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	15	(1.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	8	(0.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	4	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	9	(1.0)	267	(29.7)
	2025年10月	9	266	(29.6)	2	(0.2)	6	(0.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	5	(0.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(0.3)	282	(31.3)
遺構展示室 見学通路	2023年10月	7	18	(2.6)	0	(0.0)	40	(5.7)	14	(2.0)	3	(0.4)	0	(0.0)	1	(0.1)	1	(0.1)	3	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	80	(11.4)
	2024年10月	7	13	(1.9)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	26	(3.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	39	(5.6)
	2025年10月	7	5	(0.7)	0	(0.0)	5	(0.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	12	(1.7)
遺構展示室 風除室	2023年10月	4	1	(0.3)	18	(4.5)	11	(2.8)	1	(0.3)	1	(0.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	32	(8.0)
	2024年10月	4	0	(0.0)	4	(1.0)	1	(0.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	5	(1.3)
	2025年10月	4	0	(0.0)	2	(0.5)	8	(2.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.3)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	11	(2.8)
ガイダンス エリア	2023年10月	8	5	(0.6)	55	(6.9)	5	(0.6)	2	(0.3)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	1	(0.0)	0	(0.0)	70	(8.8)
	2024年10月	8	1	(0.1)	10	(1.3)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	1	(0.1)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	15	(1.9)
	2025年10月	8	5	(0.6)	2	(0.3)	6	(0.8)	4	(0.5)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.3)	0	0.0	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	5	(0.6)	25	(3.1)
エントランス	2023年10月	8	3	(0.4)	6	(0.8)	112	(14.0)	8	(1.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	6	(0.8)	4	(0.5)	0	(0.0)	2	(0.3)	5	(0.6)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	2	(0.3)	149	(18.6)
	2024年10月	8	0	(0.0)	10	(1.3)	6	(0.8)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	41	(5.1)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.3)	11	(1.4)	71	(8.9)
	2025年10月	8	2	(0.3)	7	(0.9)	65	(8.1)	9	(1.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	20	(2.5)	1	(0.1)	3	(0.4)	3	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	14	(1.8)	124	(15.5)
バックヤード1階 荷解き、搬入ヤード	2023年10月	11	12	(1.1)	7	(0.6)	29	(2.6)	4	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	3	(0.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	0.0	56	(5.1)
	2024年10月	11	20	(1.8)	3	(0.3)	1	(0.1)	3	(0.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.2)	0	0.0	0	(0.0)	2	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	3	(0.3)	35	(3.2)
	2025年10月	11	1	(0.1)	2	(0.2)	11	(1.0)	4	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	2	(0.2)	0	(0.0)	4	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(0.3)	28	(2.5)
バックヤード2階 廊下	2023年10月	7	1	(0.1)	19	(2.7)	5	(0.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	27	(3.9)
	2024年10月	7	0	(0.0)	15	(2.1)	3	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	19	(2.7)
	2025年10月	7	0	(0.0)	0	(0.0)	8	(1.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	9	(1.3)
基本展示室	2023年10月	5	1	(0.2)	41	(8.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	42	(8.4)
	2024年10月	5	0	(0.0)	4	(0.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	4	(0.8)
	2025年10月	5	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.2)
特別展示室	2023年10月	4	0	(0.0)	19	(4.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	19	(4.8)
	2024年10月	4	0	(0.0)	5	(1.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	5	(1.3)
	2025年10月	4	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
収蔵庫、前室	2023年10月	10	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	2024年10月	10	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	2025年10月	10	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0.0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

※（）内は粘着トラップ1個あたりの平均捕獲数

表７　空中浮遊菌量調査結果（各エリアにおける空中浮遊菌種及び浮遊菌量）〈本編 35p 関連〉

測定日	測定箇所			測定箇所数（箇所）	検出コロニー数（個 /100ℓ）												カビ換算値（個 / 1㎥）	1箇所当たりの平均カビ換算値（個 / 1㎥）
	階数	部屋名			酵母様真菌	糸状菌	マイクロコッカス	コウジカビ	クロコウジカビ	クロカビ	アオカビ	カンジダ	トリコフィトン	真菌	白癬菌	合計		
2023 年 2 月 21 日	1 階	遺構展示室	見学通路	4	1					1					3	5	50	12.5
			保護層上面	4				1		2	7		1		7	18	180	45.0
			風除室	2						1					1	2	20	10.0
		ガイダンス		1				1							1	2	20	20.0
	2 階	基本展示室		1	1											1	10	10.0
2023 年 9 月 26 日	1 階	遺構展示室	見学通路	4				22	5	1	11			6	6	51	510	127.5
			保護層上面	4				17	3	6	10			4		40	400	100.0
			風除室	2					4					1		5	50	25.0
		ガイダンス		1				3								3	30	30.0
		エントランス		2				9	1	7	8			2		27	270	135.0
	2 階	基本展示室		3							2			4	3	9	90	30.0
		特別展示室		2				1						3	1	5	50	25.0
2024 年 10 月 31 日	1 階	遺構展示室	見学通路	4				8	6	13	17	9		1	3	57	570	142.5
			保護層上面	4				56		18	15			4	3	96	960	240.0
			風除室	2				11		17	4	1		8	1	42	420	210.0
		ガイダンス		1				1						2	1	4	40	40.0
		エントランス		2				1						5	2	8	80	40.0
	2 階	基本展示室		3				1						2	2	5	50	16.7
		特別展示室		2										2	1	3	30	15.0
		収蔵庫・前室		3			2	2			2				1	7	70	23.3
2025 年 2 月 7 日	1 階	遺構展示室見学通路	見学通路	4										6	4	10	100	25.0
			保護層上面	4				3			37			6	2	48	480	120.0
			風除室	2							4			4		8	80	40.0
		ガイダンス		1										2		2	20	20.0
2025 年 10 月 3 日	1 階	遺構展示室見学通路	見学通路	4		16			8	3						27	270	67.5
			保護層上面	4		219			4							223	2230	557.5
			風除室	2		17			5	4						26	260	130.0
		ガイダンス		1		2										2	20	20.0
	2 階	エントランス		2		8										8	80	40.0
		基本展示室		3		1										1	10	3.3
		特別展示室		2		2										2	20	10.0
		収蔵庫・前室		3		1										1	10	3.3

表 11-1　既整備地における排水環境評価及び対応方策（A 流域）〈本編 84p 関連〉

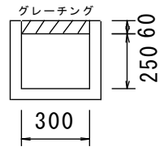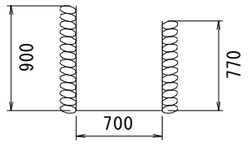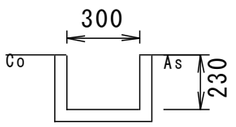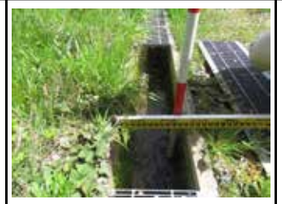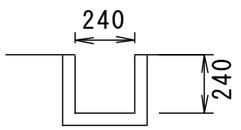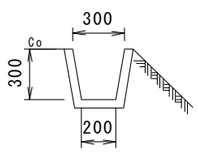懸案地点	現地写真	標準断面図	※雨水流出量(㎥ /s) 1/100年確率（参考値）	※雨水流出量(㎥ /s) 1/50年確率（参考値）	※雨水流出量(㎥ /s) 1/10年確率	排水能力（㎥ /s）	評価	課題事項	対応方策
a-1			1.64	1.58	1.31	0.22	×	・既設排水路の流下能力(0.22㎥ /s)は、雨水流出量(1.31㎥/s)を満足していない。 ・上流より土砂流出堰(小規模)が見受けられる。	遺跡(西山光照寺跡)と上流部山地との山際に土砂流出防止工を設置し、流入土砂を抑制する。
a-2			1.69	1.63	1.35	3.64	○	・既設排水路の流下能力(3.64㎥/s)は、雨水流出量(1.35㎥/s)を満足している。	特になし
a-3			1.77	1.70	1.40	0.09	×	・既設排水路の流下能力(0.09㎥ /s)は、雨水流出量(1.40㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(1.40㎥/s)は満足していないが、溢水した場合、局所的であり遺跡等の周辺への影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
a-4			0.15	0.15	0.12	0.21	○	・既設排水路の流下能力(0.21㎥/s)は、雨水流出量(0.12㎥/s)を満足している。	特になし
a-5			2.15	2.06	1.69	1.57	×	・既設排水路の流下能力(1.57㎥ /s)は、雨水流出量(1.69㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(1.69㎥/s)は満足していないが、溢水した場合、局所的であり遺跡等の周辺への影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
a-6			0.25	0.25	0.20	0.10	×	既設排水路の流下能力(0.10㎥ /s)は、雨水流出量(0.20㎥/s)を満足していない。	遺跡(西山光照寺跡)と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。

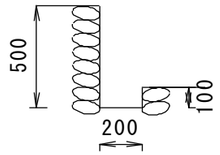

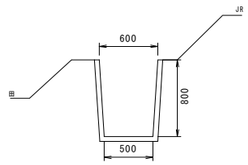
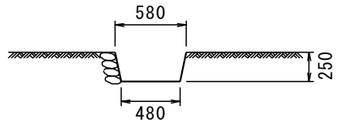
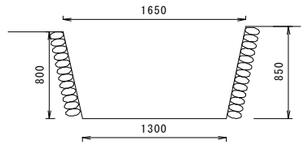
a-7		A-6と同様	0.59	0.57	0.47	0.10	×	既設排水路の流下能力(0.10㎥ /s)は、雨水流出量(0.47㎥/s)を満足していない。	遺跡内(西山光照寺跡)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
a-8			0.26	0.26	0.21	0.03	×	既設排水路の流下能力(0.03㎥ /s)は、雨水流出量(0.21㎥/s)を満足していない。	遺跡(西山光照寺跡)と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。
a-9			0.94	0.90	0.75	0.17	×	既設排水路の流下能力(0.17㎥ /s)は、雨水流出量(0.75㎥/s)を満足していない。	遺跡内(西山光照寺跡)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
a-10			1.36	1.31	1.07	0.70	×	既設排水路の流下能力(0.70㎥ /s)は、雨水流出量(1.07㎥/s)を満足していない。	流下能力は不足しているが、農業用排水路であり、大雨等により越水しても周辺への影響はないと考えられるため対策は行わない。

表 11-2　既整備地における排水環境評価及び対応方策（B 流域）〈本編 84p 関連〉

懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
b-1			0.33	0.32	0.26	0.23	×	既設排水路の流下能力(0.23㎥/s)は、雨水流出量(0.26㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.26㎥/s)は満足していないが、溢水した場合、局所的であり遺跡等の周辺への影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
b-2		B-1と同様	0.36	0.35	0.29	0.53	○	既設排水路の流下能力(0.53㎥/s)は、雨水流出量(0.29㎥/s)を満足している。	特になし
b-3			0.41	0.40	0.33	6.32	○	既設排水路の流下能力(6.29㎥/s)は、雨水流出量(0.33㎥/s)を満足している。	特になし
b-4		明確な流路なし	0.44	0.43	0.35	0.00	×	山地部からの流水を受ける排水路がなく、地表面に流出している。	遺跡(下城戸跡)と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。
b-5		B-3と同様	0.87	0.84	0.69	2.01	○	既設排水路の流下能力(2.0㎥/s)は、雨水流出量(0.69㎥/s)を満足している。	特になし
b-6		明確な流路なし	0.12	0.11	0.09	0.00	×	山地部からの流水を受ける排水路がなく、地表面に流出している。	・遺跡(下城戸跡)と上流部山地との山際に土砂流出防止工を設置し、流入土砂を抑制する。 ・遺跡(下城戸跡)と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。


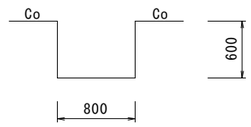
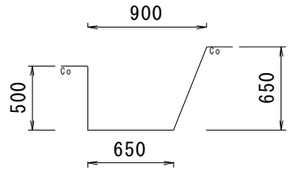
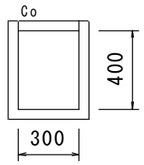
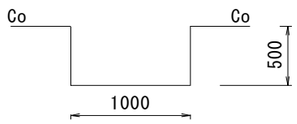
b-7			1.01	0.97	0.80	0.93	○	既設排水路の流下能力(0.93㎥/s)は、雨水流出量(0.80㎥/s)を満足している。	特になし
b-8			1.01	0.97	0.79	0.54	×	既設排水路の流下能力(0.54㎥/s)は、雨水流出量(0.79㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.79㎥/s)は満足していないが、溢水した場合、局所的であり遺跡等の周辺への影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。。
b-9			1.05	1.00	0.82	1.05	○	既設排水路の流下能力(1.05㎥/s)は、雨水流出量(0.82㎥/s)を満足している。	特になし
b-10			0.04	0.04	0.03	0.15	○	既設排水路の流下能力(0.15㎥/s)は、雨水流出量(0.03㎥/s)を満足している。	特になし
b-11			1.12	1.07	0.88	0.86	×	既設排水路の流下能力(0.86㎥/s)は、雨水流出量(0.88㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.88㎥/s)は満足していないが、溢水した場合、局所的であり遺跡等の周辺への影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。

表 11-3　既整備地における排水環境評価及び対応方策（C 流域）〈本編 84p 関連〉

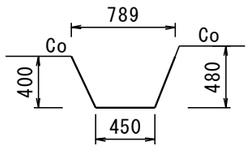
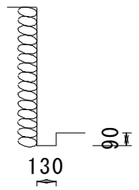
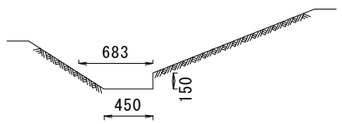

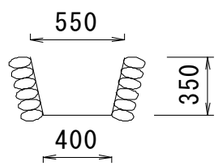
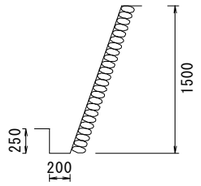
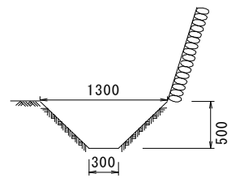
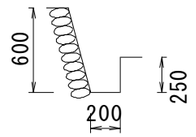
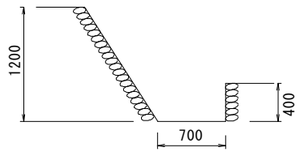


懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
c-1			2.28	2.20	1.82	0.96	×	既設排水路の流下能力(0.96㎥/s)は、雨水流出量(1.82㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(1.82㎥/s)は満足していないが、溢水した場合、局所的であり遺跡等の周辺への影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
c-2			0.37	0.36	0.30	0.01	×	既設排水路の流下能力(0.01㎥/s)は、雨水流出量(0.88㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.30㎥/s)は満足していないが、溢水した場合、局所的であり遺跡等の周辺への影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
c-3		C-1と同様	2.69	2.59	2.14	0.96	×	既設排水路の流下能力(0.96㎥/s)は、雨水流出量(2.14㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(2.14㎥/s)は満足していないが、溢水した場合、局所的であり遺跡等の周辺への影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
c-4			0.01	0.01	0.01	0.09	○	既設排水路の流下能力(0.09㎥/s)は、雨水流出量(0.01㎥/s)を満足している。	特になし
c-5		HPφ300 	2.73	2.63	2.18	0.14	×	既設排水路の流下能力(0.14㎥/s)は、雨水流出量(2.18㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(2.18㎥/s)は満足していないが、溢水した場合、局所的であり遺跡等の周辺への影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
c-6			2.77	2.66	2.20	1.14	×	既設排水路の流下能力(0.15㎥/s)は、雨水流出量(2.20㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(2.20㎥/s)は満足していないが、溢水した場合、局所的であり遺跡等の周辺への影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。

表 11-4　既整備地における排水環境評価及び対応方策（D 流域）〈本編 84p 関連〉

懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
d-1			0.64	0.61	0.51	0.19	×	既設排水路の流下能力(0.19㎥/s)は、雨水流出量(0.51㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.51㎥/s)は満足していないが、溢水した場合、局所的であり遺跡等の周辺への影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
d-2			0.65	0.63	0.52	1.42	○	既設排水路の流下能力(1.42㎥/s)は、雨水流出量(0.52㎥/s)を満足している。	特になし
d-3			0.48	0.47	0.39	0.07	×	既設排水路の流下能力(0.07㎥/s)は、雨水流出量(0.39㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.39㎥/s)は満足していないが、溢水した場合、局所的であり遺跡等の周辺への影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
d-4			1.16	1.12	0.93	1.30	○	既設排水路の流下能力(1.30㎥/s)は、雨水流出量(0.93㎥/s)を満足している。	特になし
d-5			1.33	1.28	1.06	1.33	○	既設排水路の流下能力(1.33㎥/s)は、雨水流出量(1.06㎥/s)を満足している。	特になし
d-6			1.45	1.39	1.15	0.87	×	既設排水路の流下能力(0.87㎥/s)は、雨水流出量(1.15㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字瓢町)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。



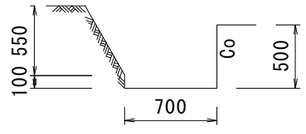
d-7			0.07	0.07	0.06	0.13	○	既設排水路の流下能力(0.13㎥/s)は、雨水流出量(0.06㎥/s)を満足している。	特になし
d-8			1.55	1.48	1.22	0.74	×	既設排水路の流下能力(0.74㎥/s)は、雨水流出量(1.22㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(1.22㎥/s)は満足していないが、周辺は農地であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
d-9			1.69	1.62	1.33	1.30	×	既設排水路の流下能力(1.30㎥/s)は、雨水流出量(1.33㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(1.33㎥/s)は満足していないが、周辺は農地であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。

表 11-5　既整備地における排水環境評価及び対応方策（E 流域）〈本編 84p 関連〉

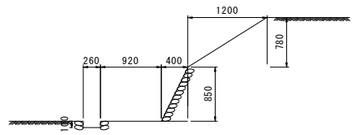
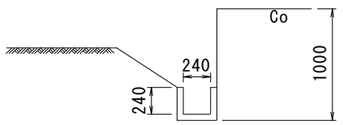
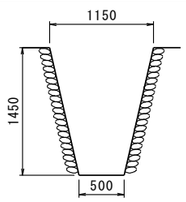
懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
e-1			0.07	0.07	0.06	0.04	×	既設排水路の流下能力(0.04㎥/s)は、雨水流出量(0.06㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字中惣)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
e-2			0.14	0.14	0.11	0.08	×	既設排水路の流下能力(0.08㎥/s)は、雨水流出量(0.11㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字中惣)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
e-3			0.17	0.16	0.14	6.74	○	既設排水路の流下能力(6.74㎥/s)は、雨水流出量(0.14㎥/s)を満足している。	特になし

表 11-6　既整備地における排水環境評価及び対応方策（F 流域）〈本編 84p 関連〉

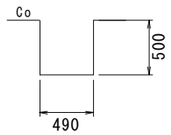




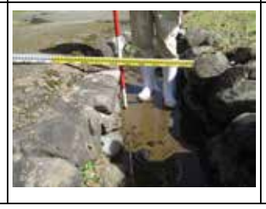
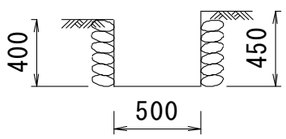
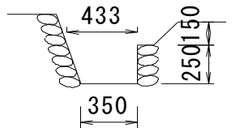
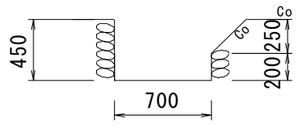

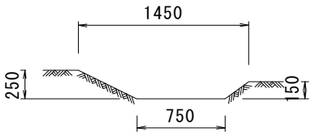
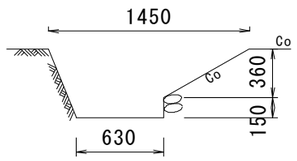

懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
f-1			4.75	4.55	3.75	1.47	×	既設排水路の流下能力(1.47㎥/s)は、雨水流出量(3.75㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(3.75㎥/s)は満足していないが、周辺は宅地、道路であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
f-2			3.44	3.30	2.71	1.09	×	既設排水路の流下能力(1.09㎥/s)は、雨水流出量(2.71㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(2.71㎥/s)は満足していないが、周辺は宅地、道路であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。

表 11-7　既整備地における排水環境評価及び対応方策（G 流域）〈本編 84p 関連〉

懸案地点	現地写真	標準断面図	※雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
g-1			0.10	0.10	0.08	0.08	×	既設排水路の流下能力(0.08㎥ /s)は、雨水流出量(0.08㎥/s)を満足していない。	遺跡(字奥間野)と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。
g-2		g-1と同様	0.16	0.15	0.13	0.12	×	既設排水路の流下能力(0.12㎥ /s)は、雨水流出量(0.13㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字奥間野)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
g-3			0.21	0.20	0.16	0.10	×	既設排水路の流下能力(0.10㎥ /s)は、雨水流出量(0.16㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字奥間野)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
g-4		明確な流路なし	0.10	0.10	0.08	0.00	×	山地部からの流水を受ける排水路がなく、地表面に流出している。	・遺跡(字赤渕)と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。
g-5			0.11	0.11	0.09	0.05	×	既設排水路の流下能力(0.05㎥ /s)は、雨水流出量(0.09㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字赤渕)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
g-6			0.34	0.32	0.26	0.53	○	既設排水路の流下能力(0.53㎥/s)は、雨水流出量(0.26㎥/s)を満足している。	特になし

g-7			0.09	0.09	0.08	0.20	○	既設排水路の流下能力(0.20㎥/s)は、雨水流出量(0.08㎥/s)を満足している。	特になし
g-8			0.46	0.44	0.36	1.64	○	既設排水路の流下能力(2.06㎥/s)は、雨水流出量(0.36㎥/s)を満足している。	特になし
g-9			0.50	0.48	0.40	2.24	○	既設排水路の流下能力(2.25㎥/s)は、雨水流出量(0.40㎥/s)を満足している。	特になし
g-10			0.51	0.49	0.41	0.50	○	既設排水路の流下能力(0.50㎥/s)は、雨水流出量(0.41㎥/s)を満足している。	特になし
g-11			1.00	0.95	0.78	2.35	○	既設排水路の流下能力(2.34㎥/s)は、雨水流出量(0.78㎥/s)を満足している。	特になし
g-12			0.03	0.03	0.03	0.16	○	既設排水路の流下能力(0.20㎥/s)は、雨水流出量(0.03㎥/s)を満足している。	特になし
g-13		明確な流路なし	0.16	0.15	0.13	0.00	×	山地部からの流水を受ける排水路がなく、地表面に流出している。	雨水流出量(0.13㎥/s)は満足していないが、周辺は荒地であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。


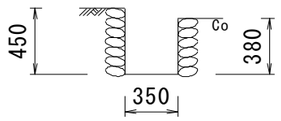

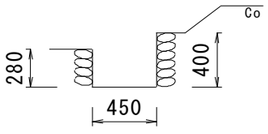


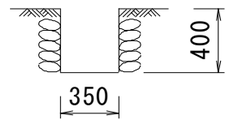

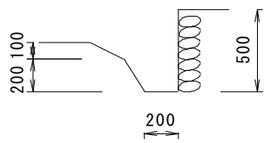
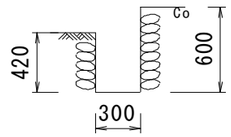
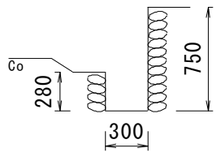

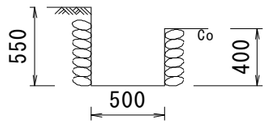

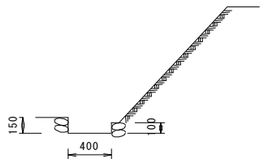
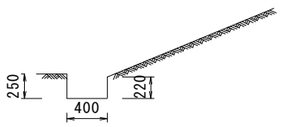
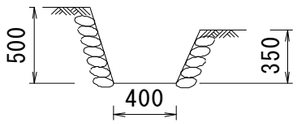


g-14			1.17	1.11	0.90	2.30	○	既設排水路の流下能力(2.31㎥/s)は、雨水流出量(0.90㎥/s)を満足している。	特になし

表 11-8　既整備地における排水環境評価及び対応方策（H 流域）〈本編 84p 関連〉

懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力(㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率(参考値)	1/50年確率(参考値)	1/10年確率				
h-1		明確な流路なし	0.54	0.52	0.43	0.00	×	山地部からの流水を受ける排水路がなく、地表面に流出している。	・遺跡(字吉野本)と上流部山地との山際に土砂流出防止工を設置し、流入土砂を抑制する。 ・遺跡(字吉野本)と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。
h-2			0.55	0.53	0.44	0.47	○	既設排水路の流下能力(0.47㎥/s)は、雨水流出量(0.44㎥/s)を満足している。	特になし
h-3			0.77	0.74	0.62	0.10	×	既設排水路の流下能力(0.10㎥/s)は、雨水流出量(0.62㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字吉野本)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
h-4			1.32	1.27	1.05	0.19	×	既設排水路の流下能力(0.19㎥/s)は、雨水流出量(1.05㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字吉野本)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
h-5			0.10	0.10	0.08	0.70	○	既設排水路の流下能力(0.70㎥/s)は、雨水流出量(0.08/㎥/s)を満足している。	特になし
h-6			0.13	0.12	0.10	0.45	○	既設排水路の流下能力(0.46㎥/s)は、雨水流出量(0.10/㎥/s)を満足している。	特になし

h-7			0.07	0.07	0.06	0.33	○	既設排水路の流下能力(0.33㎥/s)は、雨水流出量(0.06/㎥/s)を満足している。	特になし
h-8			0.21	0.21	0.17	0.17	×	既設排水路の流下能力(0.17㎥/s)は、雨水流出量(0.17㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字吉野本)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
h-9			0.01	0.01	0.01	0.14	○	既設排水路の流下能力(0.13㎥/s)は、雨水流出量(0.01/㎥/s)を満足している。	特になし
h-10			0.01	0.01	0.01	0.27	○	既設排水路の流下能力(0.27㎥/s)は、雨水流出量(0.01/㎥/s)を満足している。	特になし
h-11			0.03	0.03	0.03	0.11	○	既設排水路の流下能力(0.11㎥/s)は、雨水流出量(0.03/㎥/s)を満足している。	特になし
h-12			0.25	0.24	0.20	0.52	○	既設排水路の流下能力(0.52㎥/s)は、雨水流出量(0.20/㎥/s)を満足している。	特になし

h-13			1.57	1.51	1.25	0.33	×	既設排水路の流下能力(0.33㎥/s)は、雨水流出量(1.25㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字奥間野)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
h-14			1.59	1.53	1.26	0.06	×	既設排水路の流下能力(0.06㎥/s)は、雨水流出量(1.26㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字奥間野)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
h-15			0.05	0.04	0.04	0.05	○	既設排水路の流下能力(0.05㎥/s)は、雨水流出量(0.04㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字奥間野)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
h-16			1.64	1.57	1.30	0.14	×	既設排水路の流下能力(0.14㎥/s)は、雨水流出量(1.30㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字奥間野)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
h-17			0.02	0.02	0.01	0.35	○	既設排水路の流下能力(0.35㎥/s)は、雨水流出量(0.01/㎥/s)を満足している。	特になし
h-18			0.02	0.02	0.02	0.07	○	既設排水路の流下能力(0.07㎥/s)は、雨水流出量(0.02/㎥/s)を満足している。	特になし
h-19			0.05	0.05	0.04	0.10	○	既設排水路の流下能力(0.10㎥/s)は、雨水流出量(0.04/㎥/s)を満足している。	特になし




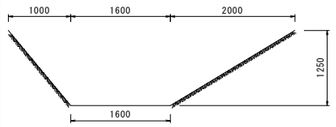
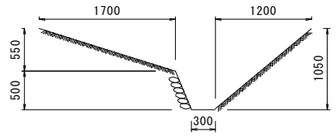
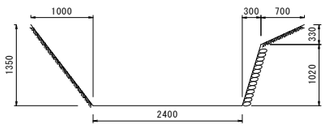

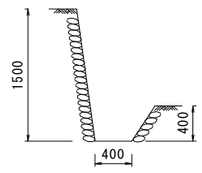
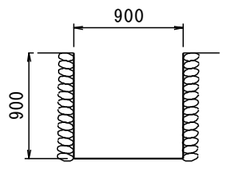


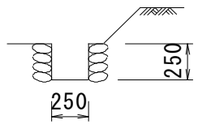
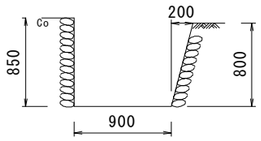
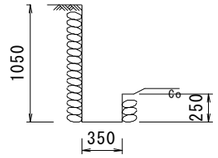
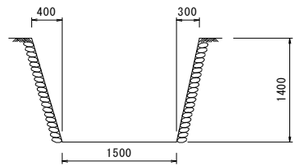

h-20			0.04	0.04	0.03	0.23	○	既設排水路の流下能力(0.23㎥/s)は、雨水流出量(0.03/㎥/s)を満足している。	特になし
h-21		h-20と同様	0.10	0.10	0.08	0.08	×	既設排水路の流下能力(0.08㎥/s)は、雨水流出量(0.08㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字奥間野)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
h-22			0.12	0.11	0.09	0.11	○	既設排水路の流下能力(0.11㎥/s)は、雨水流出量(0.09/㎥/s)を満足している。	特になし
h-23		h-22と同様	0.12	0.12	0.10	0.14	○	既設排水路の流下能力(0.14㎥/s)は、雨水流出量(0.10/㎥/s)を満足している。	特になし
h-24		HP φ300 	1.76	1.69	1.40	0.31	×	既設排水路の流下能力(0.31㎥/s)は、雨水流出量(1.40㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字奥間野)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。

表 11-9　既整備地における排水環境評価及び対応方策（I 流域）〈本編 84p 関連〉

懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
i-1			12.89	12.39	10.23	18.83	○	既設排水路の流下能力(18.74㎥/s)は、雨水流出量(10.23/㎥/s)を満足している。	特になし
i-2			1.89	1.82	1.50	4.72	○	既設排水路の流下能力(5.04㎥/s)は、雨水流出量(1.50㎥/s)を満足している。	特になし
i-3			14.75	14.17	11.69	21.34	○	既設排水路の流下能力(23.17㎥/s)は、雨水流出量(11.69㎥/s)を満足している。	特になし
i-4			0.01	0.01	0.01	0.33	○	既設排水路の流下能力(0.33㎥/s)は、雨水流出量(0.01㎥/s)を満足している。	特になし
i-5			0.04	0.04	0.04	0.47	○	既設排水路の流下能力(0.48㎥/s)は、雨水流出量(0.04㎥/s)を満足している。	特になし
i-6			14.75	14.18	11.69	28.21	○	既設排水路の流下能力(28.21㎥/s)は、雨水流出量(11.69㎥/s)を満足している。	特になし
i-7		i-6と同様	14.78	14.19	11.70	20.61	○	既設排水路の流下能力(20.61㎥/s)は、雨水流出量(11.70㎥/s)を満足している。	特になし

i-8			0.09	0.09	0.08	0.20	○	既設排水路の流下能力(0.20㎥/s)は、雨水流出量(0.08㎥/s)を満足している。	特になし
i-9			0.12	0.11	0.09	0.11	○	既設排水路の流下能力(0.11㎥/s)は、雨水流出量(0.09㎥/s)を満足している。	特になし
i-10		i-9と同様	0.14	0.13	0.11	0.06	×	既設排水路の流下能力(0.06㎥/s)は、雨水流出量(0.11㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字雲正寺)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
i-11		i-6と同様	14.87	14.26	11.74	21.85	○	既設排水路の流下能力(21.85㎥/s)は、雨水流出量(11.74㎥/s)を満足している。	特になし
i-12		i-9と同様	0.02	0.02	0.02	0.17	○	既設排水路の流下能力(0.17㎥/s)は、雨水流出量(0.02㎥/s)を満足している。	特になし
i-13		i-9と同様	0.03	0.03	0.03	0.03	×	既設排水路の流下能力(0.03㎥/s)は、雨水流出量(0.03㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字雲正寺)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
i-14			0.01	0.01	0.01	0.16	○	既設排水路の流下能力(0.16㎥/s)は、雨水流出量(0.01㎥/s)を満足している。	特になし

i-15		i-9と同様	0.07	0.07	0.06	0.07	○	既設排水路の流下能力(0.07㎥/s)は、雨水流出量(0.06㎥/s)を満足している。	特になし
i-16			14.90	14.30	11.77	4.54	×	既設排水路の流下能力(4.57㎥/s)は、雨水流出量(11.77㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字雲正寺)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
i-17			0.06	0.06	0.05	0.16	○	既設排水路の流下能力(0.16㎥/s)は、雨水流出量(0.05㎥/s)を満足している。	特になし
i-18		i-17と同様	0.07	0.07	0.06	0.18	○	既設排水路の流下能力(0.18㎥/s)は、雨水流出量(0.06㎥/s)を満足している。	特になし
i-19			14.95	14.34	11.79	37.97	○	既設排水路の流下能力(37.93㎥/s)は、雨水流出量(11.79㎥/s)を満足している。	特になし
i-20			0.23	0.22	0.19	0.11	×	既設排水路の流下能力(0.11㎥/s)は、雨水流出量(0.19㎥/s)を満足していない。	遺跡(字斉藤)と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。

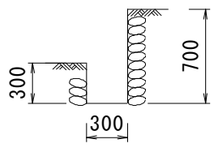

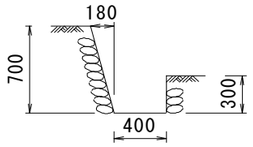


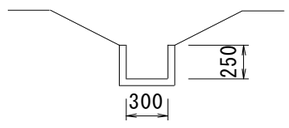
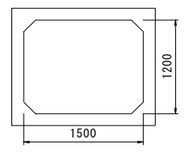
i-21			0.24	0.23	0.19	0.07	×	既設排水路の流下能力(0.07㎥/s)は、雨水流出量(0.19㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字木蔵)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
i-22			0.37	0.35	0.29	0.08	×	既設排水路の流下能力(0.08㎥/s)は、雨水流出量(0.29㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字木蔵)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
i-23			0.11	0.10	0.09	0.29	○	既設排水路の流下能力(0.35㎥/s)は、雨水流出量(0.09㎥/s)を満足している。	特になし
i-24			0.08	0.07	0.06	0.15	○	既設排水路の流下能力(0.15㎥/s)は、雨水流出量(0.06㎥/s)を満足している。	特になし
i-25			0.19	0.18	0.15	0.82	○	既設排水路の流下能力(0.82㎥/s)は、雨水流出量(0.15㎥/s)を満足している。	特になし
i-26			0.23	0.22	0.18	0.09	×	既設排水路の流下能力(0.09㎥/s)は、雨水流出量(0.18㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.18㎥/s)は満足していないが、周辺は農地であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
i-27		ボックスカルバート(1,500×1,200) 	15.70	15.08	12.44	7.06	×	既設排水路の流下能力(7.06㎥/s)は、雨水流出量(12.44㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(12.44㎥/s)は満足していないが、周辺は農地であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。

表 11-10　既整備地における排水環境評価及び対応方策（J 流域）〈本編 84p 関連〉


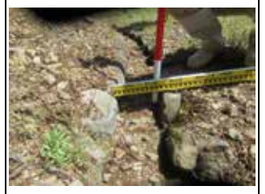

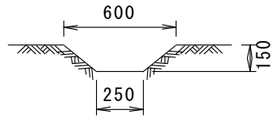
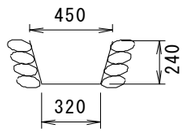
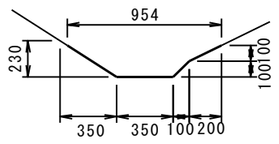

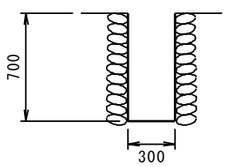
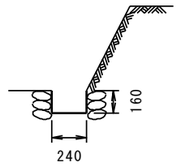


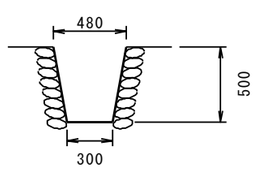
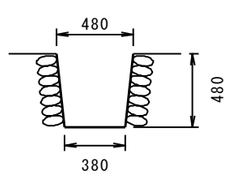
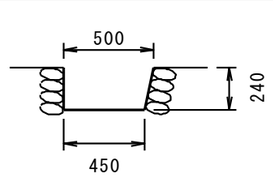
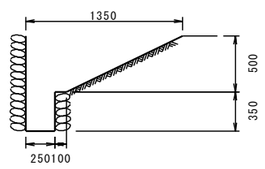
懸案地点	標準断面図		※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
j-1			0.73	0.71	0.59	0.01	×	・既設排水路の流下能力(0.01㎥/s)は、雨水流出量(0.59㎥/s)を満足していない。 ・渓流から遺跡への流入部(山裾部)において、流水が越水し、法面を流出した形跡がある。 ・将来、渓流上流部の不安定土砂が流入し、遺跡内水路を埋塞する恐れがある。	・遺跡(字平井)と上流部山地との山際に土砂流出防止工を設置し、流入土砂を抑制する。 ・遺跡と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。
j-2			0.00	0.00	0.00	0.02	○	・既設排水路の流下能力(0.02㎥/s)は、雨水流出量を満足している。	特になし
j-3			0.80	0.77	0.64	0.11	×	・既設排水路の流下能力(0.11㎥/s)は、雨水流出量(0.64㎥/s)を満足していない。 ・遺跡内に地表面が湿潤傾向にあり泥濘化する恐れがある。 ・J3、J6交差部の水路底打コンクリートが破損・空洞化している。	・集水井戸、暗渠排水を設置し、河川(一乗谷川)へ排水を行い、地下水位を下げる。 ・底打コンクリートを打設して遮水する。
j-4			0.84	0.81	0.67	0.13	×	・既設排水路の流下能力(0.13㎥/s)は、雨水流出量(0.67㎥/s)を満足していない。 ・渓流から遺跡への流入部(山裾部)において、流水が越水し、法面を流出した形跡がある。 ・将来、渓流上流部の不安定土砂が流入し、遺跡内水路を埋塞する恐れがある。	・遺跡(字平井)と上流部山地との山際に土砂流出防止工を設置し、流入土砂を抑制する。 ・遺跡と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。
j-5			0.15	0.15	0.12	0.26	○	・既設排水路の流下能力(0.26㎥/s)は、雨水流出量(0.12㎥/s)を満足している。	特になし
j-6			0.23	0.22	0.18	0.32	○	・既設排水路の流下能力(0.32㎥/s)は、雨水流出量(0.18㎥/s)を満足している。 ・J3、J6交差部の水路底打コンクリートが破損・空洞化している。	底打コンクリートを打設して遮水する。
j-7			1.15	1.11	0.91	0.28	×	・既設排水路の流下能力(0.28㎥/s)は、雨水流出量(0.91㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(12.44㎥/s)は満足していないが、周辺は道路であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。

表 11-11　既整備地における排水環境評価及び対応方策（K 流域）〈本編 84p 関連〉

懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
k-1			0.01	0.01	0.00	0.03	○	・既設排水路の流下能力(0.03㎥/s)は、雨水流出量を満足している。	特になし
k-2			0.01	0.01	0.00	0.02	○	・既設排水路の流下能力(0.02㎥/s)は、雨水流出量を満足している。	特になし
k-3			0.05	0.05	0.04	0.10	○	・既設排水路の流下能力(0.10㎥/s)は、雨水流出量(0.04㎥/s)を満足している。	特になし
k-4			0.02	0.02	0.02	0.55	○	・既設排水路の流下能力(0.55㎥/s)は、雨水流出量(0.02㎥/s)を満足している。	特になし
k-5			0.09	0.09	0.07	0.37	○	・既設排水路の流下能力(0.37㎥/s)は、雨水流出量(0.37㎥/s)を満足している。	特になし
k-6			0.09	0.09	0.07	0.17	○	・既設排水路の流下能力(0.03㎥/s)は、雨水流出量(0.17㎥/s)を満足している。	特になし
k-7			0.07	0.07	0.06	0.56	○	・既設排水路の流下能力(0.03㎥/s)は、雨水流出量(0.56㎥/s)を満足している。	特になし


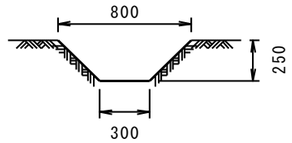
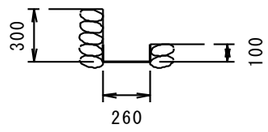
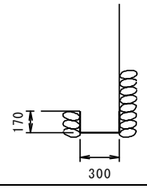

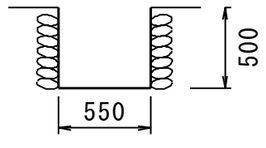
k-8		HP Φ300 	0.17	0.16	0.13	0.27	○	・既設排水路の流下能力(0.27㎥/s)は、雨水流出量(0.13㎥/s)を満足している。	特になし

表 11-12　既整備地における排水環境評価及び対応方策（L 流域）〈本編 84p 関連〉

懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力(㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率(参考値)	1/50年確率(参考値)	1/10年確率				
I-1		VU Φ200 	1.51	1.45	1.21	0.03	×	・既設排水路の流下能力(0.03㎥/s)は、雨水流出量(1.21㎥/s)を満足していない。 ・渓流から遺跡への流入部(山裾部)において、流水が越水し、法面を流出した形跡がある。 ・将来、渓流上流部の不安定土砂が流入し、遺跡内水路を埋塞する恐れがある。	・遺跡(字川合殿)と上流部山地との山際に土砂流出防止工を設置し、流入土砂を抑制する。 ・遺跡と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。
I-2			1.84	1.78	1.47	0.22	×	・既設排水路の流下能力(0.23㎥/s)は、雨水流出量(1.47㎥/s)を満足していない。 ・遺跡内の地表面が湿潤傾向にあり、泥濘化する恐れがある。	集水井戸、暗渠排水を設置し、河川(一乗谷川)へ排水を行い、地下水位を下げる
I-3			0.05	0.05	0.04	0.03	×	・既設排水路の流下能力(0.03㎥/s)は、雨水流出量(0.04㎥/s)を満足していない。 ・遺跡内に地表面が湿潤傾向にあり泥濘化する恐れがある。	集水井戸、暗渠排水を設置し、河川(一乗谷川)へ排水を行い、地下水位を下げる
I-4			0.08	0.08	0.07	0.07	○	・既設排水路の流下能力(0.07㎥/s)は、雨水流出量(0.07㎥/s)を満足している。	特になし
I-5			2.06	1.98	1.64	0.06	×	・既設排水路の流下能力(0.06㎥/s)は、雨水流出量(1.64㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字川合殿)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
I-6			2.09	2.01	1.66	0.83	×	・既設排水路の流下能力(0.83㎥/s)は、雨水流出量(1.66㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字川合殿)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。







I-7		VU Φ150  	0.03	0.03	0.02	0.02	○	・既設排水路の流下能力(0.02㎥/s)は、雨水流出量(0.02㎥/s)を満足している。	特になし
I-8		 	0.02	0.02	0.02	0.37	○	・既設排水路の流下能力(0.37㎥/s)は、雨水流出量(0.02㎥/s)を満足している。	特になし
I-9		 	0.06	0.06	0.05	0.15	○	・既設排水路の流下能力(0.15㎥/s)は、雨水流出量(0.05㎥/s)を満足している。	特になし
I-10		HP Φ200  	2.14	2.06	1.70	0.12	×	・既設排水路の流下能力(0.12㎥/s)は、雨水流出量(1.70㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(1.70㎥/s)は満足していないが、周辺は道路等であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。

表 11-13　既整備地における排水環境評価及び対応方策（M 流域）〈本編 84p 関連〉

懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
m-1		明確な流路なし	0.30	0.29	0.24	0.00	×	山地部からの流水を受ける排水路がなく、地表面に流出している。	遺跡内(字川合殿)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
m-2			0.34	0.33	0.27	0.05	×	・既設排水路の流下能力(0.05㎥/s)は、雨水流出量(0.27㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字川合殿)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
m-3		m-2と同様	0.05	0.05	0.04	0.05	○	・既設排水路の流下能力(0.05㎥/s)は、雨水流出量(0.04㎥/s)を満足している。	特になし
m-4		m-2と同様	0.42	0.41	0.34	0.06	×	・既設排水路の流下能力(0.05㎥/s)は、雨水流出量(0.27㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字川合殿)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
m-5			0.04	0.03	0.03	0.03	×	・既設排水路の流下能力(0.03㎥/s)は、雨水流出量(0.03㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字川合殿)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
m-6			0.22	0.21	0.18	0.08	×	・既設排水路の流下能力(0.08㎥/s)は、雨水流出量(0.18㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字川合殿)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
m-7		m-6と同様	0.27	0.26	0.21	0.05	×	・既設排水路の流下能力(0.05㎥/s)は、雨水流出量(0.21㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字川合殿)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。

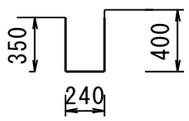
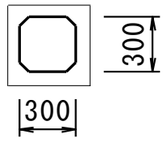

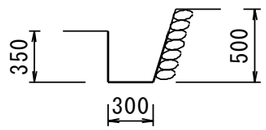
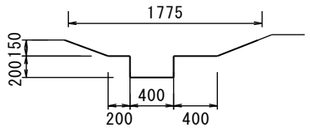
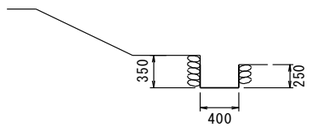
m-8			0.27	0.26	0.22	0.13	×	・既設排水路の流下能力(0.13㎥/s)は、雨水流出量(0.22㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字川合殿)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
m-9			0.74	0.71	0.59	0.45	×	・既設排水路の流下能力(0.45㎥/s)は、雨水流出量(0.59㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字川合殿)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。

表 11-14　既整備地における排水環境評価及び対応方策（N 流域）〈本編 84p 関連〉

懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
n-1			0.64	0.61	0.51	0.11	×	・既設排水路の流下能力(0.11㎥ /s)は、雨水流出量(0.51㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.51㎥/s)は満足していないが、周辺は宅地や道路等であり、溢水しても遺跡への影響はないと考えられ、特に対策は行わない。
n-2			0.68	0.66	0.54	0.19	×	・既設排水路の流下能力(0.19㎥ /s)は、雨水流出量(0.54㎥/s)を満足していない。	同上
n-3			0.11	0.10	0.08	0.54	○	・既設排水路の流下能力(0.54㎥/s)は、雨水流出量(0.08㎥/s)を満足している。	特になし
n-4			1.00	0.95	0.78	0.10	×	・既設排水路の流下能力(0.10㎥ /s)は、雨水流出量(0.78㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.78㎥/s)は満足していないが、周辺は宅地や道路等であり、溢水しても遺跡への影響はないと考えられ、特に対策は行わない。

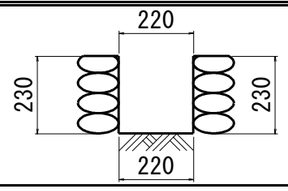
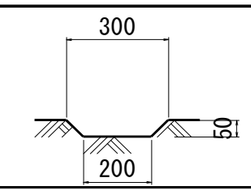
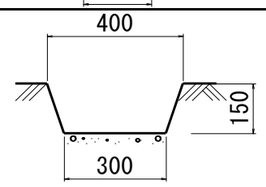
懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
n -5			0.08	0.07	0.06	0.24	○	・既設排水路の流下能力(0.24㎥ /s)は、雨水流出量(0.06㎥/s)を満足している。	特になし
n -6		n-5と同様	0.06	0.06	0.05	0.03	×	・既設排水路の流下能力(0.03㎥ /s)は、雨水流出量(0.05㎥/s)を満足していない。	・遺跡と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。
n -7			0.10	0.10	0.08	0.01	×	・既設排水路の流下能力(0.01㎥ /s)は、雨水流出量(0.08㎥/s)を満足していない。	同上
n -8			0.10	0.09	0.08	0.03	×	・既設排水路の流下能力(0.03㎥ /s)は、雨水流出量(0.08㎥/s)を満足していない。	
n -9			0.12	0.12	0.10	14.76	○	・既設排水路の流下能力(14.76㎥ /s)は、雨水流出量(0.10㎥/s)を満足している。	・流速がV=4.35m/secと急流になっているが現況は浸食等見られないため未対策とする。
n -10			0.40	0.39	0.32	0.01	×	・既設排水路の流下能力(0.01㎥ /s)は、雨水流出量(0.32㎥/s)を満足していない。	・遺跡と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。
n -11			0.50	0.48	0.40	0.09	×	・既設排水路の流下能力(0.09㎥ /s)は、雨水流出量(0.40㎥/s)を満足していない。	・外周水路により流水が集中するため排水先の安全性を検証する必要がある。

表 11-15　既整備地における排水環境評価及び対応方策（O 流域）〈本編 84p 関連〉


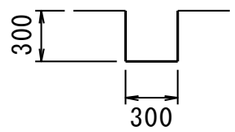
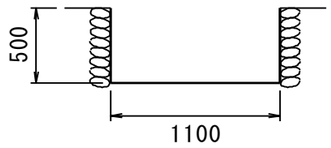

懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
o-1			1.47	1.41	1.17	28.51	○	・既設排水路の流下能力(28.51㎥/s)は、雨水流出量(1.17㎥/s)を満足している。	特になし
o-2			0.18	0.18	0.15	0.20	○	・既設排水路の流下能力(0.20㎥/s)は、雨水流出量(0.15㎥/s)を満足している。	特になし
o-3			2.43	2.33	1.92	1.59	×	・既設排水路の流下能力(1.59㎥ /s)は、雨水流出量(1.92㎥/s)を満足していない。	遺跡内(朝倉館跡)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
o-4			2.89	2.79	2.31	0.14	×	・既設排水路の流下能力(0.14㎥ /s)は、雨水流出量(2.31㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(2.31㎥/s)は満足していないが、周辺は道路等であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。

表 11-16　既整備地における排水環境評価及び対応方策（P 流域）〈本編 84p 関連〉

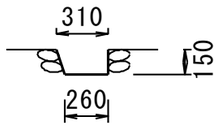




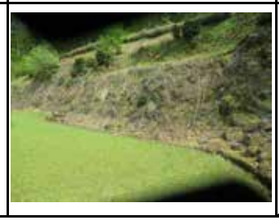
懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
p-1			0.20	0.20	0.16	0.12	×	・既設排水路の流下能力(0.12㎥ /s)は、雨水流出量(0.16㎥/s)を満足していない。	遺跡内(英林塚)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
p-2			0.37	0.36	0.30	0.08	×	・既設排水路の流下能力(0.07㎥ /s)は、雨水流出量(0.30㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.30㎥/s)は満足していないが、周辺は道路等であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
p-3			0.43	0.41	0.34	0.04	×	・既設排水路の流下能力(0.04㎥ /s)は、雨水流出量(0.34㎥/s)を満足していない。	遺跡内(中の御殿跡)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
p-4			0.51	0.49	0.40	0.02	×	・既設排水路の流下能力(0.02㎥ /s)は、雨水流出量(0.40㎥/s)を満足していない。	遺跡内(字蛇谷)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
p-5			0.65	0.63	0.52	0.11	×	・既設排水路の流下能力(0.11㎥ /s)は、雨水流出量(0.52㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.52㎥/s)は満足していないが、周辺は道路等であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
p-6								・中の御殿跡東側の切土法面の降雨流下による浸食を防止する。	・法面に種子・肥料・植生基材等を付着した植生マットを張り、植生による法面を保護する

表 11-17　既整備地における排水環境評価及び対応方策（Q 流域）〈本編 84p 関連〉


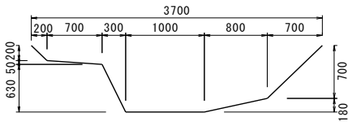
懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
q-1			16.49	15.79	12.95	40.98	○	・既設排水路の流下能力(40.98㎥/s)は、雨水流出量(12.95㎥/s)を満足している。	特になし
q-2			16.51	15.76	12.84	33.28	○	・既設排水路の流下能力(33.28㎥/s)は、雨水流出量(12.84㎥/s)を満足している。	特になし

表 11-18　既整備地における排水環境評価及び対応方策（R 流域）〈本編 84p 関連〉


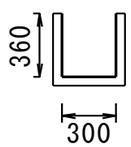
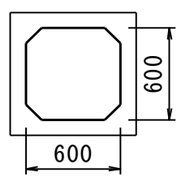
懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
r-1			0.42	0.40	0.33	0.04	×	・既設排水路の流下能力(0.04㎥ /s)は、雨水流出量(0.33㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.33㎥/s)は満足していないが、周辺は道路等であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
r-2			0.68	0.65	0.54	0.23	×	・既設排水路の流下能力(0.23㎥ /s)は、雨水流出量(0.54㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.54㎥/s)は満足していないが、周辺は道路等であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
r-3			0.83	0.80	0.66	1.70	○	・既設排水路の流下能力(1.70㎥/s)は、雨水流出量(0.66㎥/s)を満足している。	特になし

表 11-19　既整備地における排水環境評価及び対応方策（S 流域）〈本編 84p 関連〉

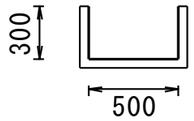
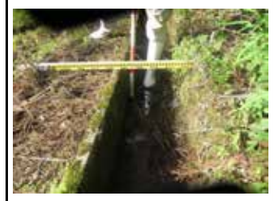

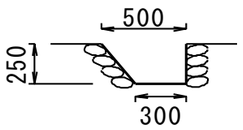

懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
s-1			0.38	0.37	0.31	0.22	×	・既設排水路の流下能力(0.22㎥ /s)は、雨水流出量(0.31㎥/s)を満足していない。 ・既設排水路が遺跡内に流下している。(山際の既設水路の据付不良)	・遺跡(御所跡)と上流部山地との山際に土砂流出防止工を設置し、流入土砂を抑制する。 ・遺跡と上流部山地との山際に外周水路を布設替して、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。
s-2		s-1と同様	0.20	0.19	0.16	0.48	○	・既設排水路の流下能力(0.48㎥/s)は、雨水流出量(0.16㎥/s)を満足している。	特になし
s-3		s-1と同様	0.72	0.69	0.57	0.22	×	・既設排水路の流下能力(0.22㎥ /s)は、雨水流出量(0.57㎥/s)を満足していない。	遺跡内(御所跡)の排水路のため、遺跡保全の観点から、特に対策は行わない。
s-4			0.80	0.77	0.64	0.34	×	・既設排水路の流下能力(0.34㎥ /s)は、雨水流出量(0.64㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.64㎥/s)は満足していないが、周辺は農地等であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
s-5		s-4と同様	5.17	4.96	4.09	0.34	×	・既設排水路の流下能力(0.34㎥ /s)は、雨水流出量(4.09㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(0.34㎥/s)は満足していないが、周辺は農地等であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。

表 11-20　既整備地における排水環境評価及び対応方策（T 流域）〈本編 84p 関連〉

懸案地点	現地写真	標準断面図	※1雨水流出量(㎥ /s)			排水能力 (㎥ /s)	評価	課題事項	対応方策
			1/100年確率 (参考値)	1/50年確率 (参考値)	1/10年確率				
t-1			1.37	1.32	1.09	0.32	×	・既設排水路の流下能力(0.32㎥ /s)は、雨水流出量(1.09㎥/s)を満足していない。	・遺跡(安養寺跡)と上流部山地との山際に土砂流出防止工を設置し、流入土砂を抑制する。 ・遺跡と上流部山地との山際に外周水路を設置し、遺跡内に直接排水が流入しないようにする。
t-2			1.44	1.39	1.15	0.07	×	・既設排水路の流下能力(0.07㎥ /s)は、雨水流出量(1.15㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(1.15㎥/s)は満足していないが、周辺は農地等であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。
t-3		t-2と同様	1.52	1.46	1.21	0.09	×	・既設排水路の流下能力(0.09㎥ /s)は、雨水流出量(1.21㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(1.21㎥/s)は満足していないが、周辺は農地等であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。。
t-4		t-2と同様	1.60	1.54	1.27	0.04	×	・既設排水路の流下能力(0.04㎥ /s)は、雨水流出量(1.27㎥/s)を満足していない。	雨水流出量(1.27㎥/s)は満足していないが、周辺は農地等であるため、溢水しても影響は少ないと考えられ、特に対策は行わない。